

QJ

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ990.1~15—86

涂层检验方法

1986—04—05发布

1986—09—01实施

中华人民共和国航天工业部 批准

目 录

QJ 990.1—86 涂层耐油性检验方法.....	(1)
QJ 990.2—86 涂层外观检验方法.....	(3)
QJ 990.3—86 涂层厚度检验方法.....	(4)
QJ 990.4—86 涂层光泽检验方法.....	(6)
QJ 990.5—86 涂层耐低温检验方法.....	(7)
QJ 990.6—86 涂层耐高温检验方法.....	(8)
QJ 990.7—86 涂层柔韧性检验方法.....	(9)
QJ 990.8—86 涂层电绝缘性能检验方法.....	(11)
QJ 990.9—86 涂层耐水性检验方法.....	(13)
QJ 990.10—86 涂层耐湿热检验方法.....	(15)
QJ 990.11—86 涂层耐霉菌检验方法.....	(18)
QJ 990.12—86 涂层耐盐雾检验方法.....	(20)
QJ 990.13—86 涂层比重测定方法.....	(23)
QJ 990.14—86 涂层附着力检验方法.....	(25)
QJ 990.15—86 涂层干燥检验方法.....	(27)

中华人民共和国航天工业部部标准

QJ 990.4—86

涂层检验方法

涂层光泽检验方法

本标准适用于我部涂漆的基本产品及辅助产品涂层光泽的检验。

1 材料和设备

G2—Ⅱ型光电光泽计或其它光泽计

标准样板（仪器附件）

软毛刷、细绒布

2 检验方法

2.1 接通电源，拨动选择开关至140%，电源指示灯亮。

2.2 仪器预热10min

2.3 将测头放在标准试样框内，慢慢转动校准旋钮，使表针指示到标准试样所标定的光泽值。

2.4 将测头移放在被测零部件上，读出光泽值，应符合该涂料技术条件要求。涂层加工精度I、II、III级的光泽按QJ 813—83《涂漆通用技术条件》中的规定。

2.5 测量光泽值低于70%的零部件涂层（半光、无光涂层）时，选择开关应拨至70%位置后再测。

2.6 各测点读数与平均值之差，不大于平均值的10%，结果取三点读数的算术平均值。

3 注意事项

3.1 如发现指针飘移太大，是由于环境湿度过高，滤色片产生冷凝水及被测涂层表面受潮所致，应用干细绒布擦拭后再检测。

3.2 在校正和检测时，标准试样和被测的零部件应是清洁干燥，无任何污染。

3.3 仪器应经常保持干燥。

3.4 仪器工作环境应是：温度0～35℃，相对湿度为70%以下。

附加说明：

本标准由第七〇八所提出。

本标准由699厂起草。

www.bzxz.net

收费标准下载网