


ICS 47.020.05

U 05

备案号：45010-2014

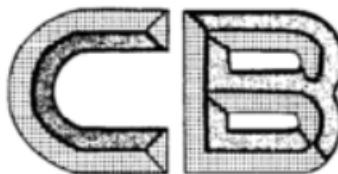

中华人民共和国船舶行业标准

CB/T 3395—2013

代替 CB 3395—1992

残余应力测试方法 钻孔应变释放法

Test method for determining residual stresses

by the hole-drilling strain-gage method

2013-12-31 发布

2014-07-01 实施



中华人民共和国工业和信息化部 发布

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 符号及说明	1
4 测试方法概要	3
5 工件准备	5
6 应变计与仪器	6
7 钻孔步骤	7
8 均布应力计算	9
9 非均布应力计算	13
10 报告	23
附录 A (资料性附录) 钻孔偏心的修正	24
附录 B (资料性附录) 孔边塑性变形的修正	27
附录 C (资料性附录) 精度与偏差	30

前　　言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准代替CB 3395—1992《残余应力测试方法 钻孔应变释放法》，与CB 3395—1992相比，主要技术变化如下：

- 修改了标准的适用范围，将应力分为均布应力和非均布应力进行测试，将工件分为薄工件和厚工件进行测试（见第1章，1992年版的第1章）；
- 增加了符号（见第3章）；
- 修改了应变计与仪器的内容（见第6章，1992年版的第4章）；
- 修改了钻孔步骤的内容（见第7章，1992年版的5.3）；
- 修改了应力计算的内容（见第8、9章，1992年版的第7章）；
- 修改了报告的内容（见第10章，1992年版的第8章）；
- 增加了精度和偏差（见附录C）。

本标准由全国海洋船标准化技术委员会船用材料应用工艺分技术委员会（TC12/SC4）归口。

本标准由中国船舶重工集团公司第七二五研究所负责起草。

本标准主要起草人侯世忠、张海峰、陈政龙、王明建、张金民、孙前进。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- CB 3395—1992。

残余应力测试方法 钻孔应变释放法

1 范围

本标准规定了在各向同性线弹性材料近表面用钻孔应变释放法测定残余应力的符号、测试方法、工件准备、应变计与仪器、钻孔步骤、应力计算、报告等。

本标准适用于平面应力梯度较小工件近表面的残余应力测定，能够给出钻孔边界范围内的局部残余应力的大小。应力可能为沿深度变化不大的“均布”应力或可能为沿深度变化较大的“非均布”应力。测试工件可能为厚度比钻孔直径小的“薄”工件或可能为厚度比钻孔直径大的“厚”工件。均布应力适用于薄工件和厚工件的测试，而非均布应力仅适用于厚工件的测试。

注：本方法测试时产生的破坏是局部的，且通常不会明显地影响工件继续使用，故称之为“半无损”的测试方法。

本测试方法仅适用于线弹性材料，理论上，由于应力集中，如果各向同性残余应力的数值（等双轴）超过屈服强度的50%或任一方向的剪应力超过屈服强度的25%时，可能会在钻孔边沿产生局部屈服。但实际上发现在残余应力不超过材料屈服强度的60%时，此方法测试结果正确。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13992 金属粘贴式电阻应变计

3 符号及说明

本标准适用的符号及说明见表1。

表1 符号及说明

符 号	说 明	单 位
A	应变释放系数	MPa ⁻¹
\bar{a}	各向同性应力标定常数	—
a_{jk}	各向同性应力标定常数矩阵	—
B	应变释放系数	MPa ⁻¹
\bar{b}	剪应力标定常数	—
\bar{b}_{jk}	剪应力标定常数矩阵	—
D	测量圆直径，见表2	mm
D_0	钻孔直径	mm
E	杨氏模量	GPa
H	假设的过渡系数	—
h	钻孔深度	mm
j	钻孔深度增量数	—

表 1 (续)

符 号	说 明	单 位
k	同一钻孔深度增量的顺序数	—
L	假设的过渡系数	—
M	假设的过渡系数	—
N	假设的过渡系数	—
N_l	假设的过渡系数	—
N_s	假设的过渡系数	—
P	均布等双向应力(等双轴)	MPa
P_k	顺序数为 k 时的均布等双向应力值	MPa
p	均布等双向应变(等双轴)	—
p_k	顺序数为 k 时的均布等双向应变值	—
Q	45° 均布剪应力	MPa
Q_k	顺序数为 k 时的 45° 均布剪应力值	MPa
q	45° 均布剪应变	—
q_k	顺序数为 k 时的 45° 均布剪应变值	—
T	xy 向均布剪应力	MPa
T_k	顺序数为 k 时的 xy 向剪应力值	MPa
t	xy 向剪应变	—
t_k	顺序数为 k 时的 xy 向剪应变值	—
T	(上标时) 矩阵的转置	—
α_P	P 应力正则化系数	—
α_Q	Q 应力正则化系数	—
α_T	T 应力正则化系数	—
β	x 轴(应变计 1) 顺时针方向转到最大主应力的方向角	•
ε	均布应力释放应变	—
ε_d	由钻削加工引起的塑性应变	—
ε_e	纯弹性释放应变	—
ε_{ex}	x 方向应变计中的弹性释放应变	—
ε_{ey}	y 方向应变计中的弹性释放应变	—
ε_j	钻孔深度增量数为 j 时的钻孔释放应变	—
ε_p	由应力集中引起的塑性应变	—
ε_s	标定材料的屈服应变	—
ε_{sp}	实测应变中 x 方向的塑性应变分量	—
ε_{sy}	实测应变中 y 方向的塑性应变分量	—
ε'	偏心时应变计的径向应变	—
ε_x	单向标定应变中 x 方向的塑性应变分量	—
ε_y	单向标定应变中 y 方向的塑性应变分量	—
ν	泊松比	—
θ	相对 x 轴的应变计角度值	•


表1(续)

符 号	说 明	单 位
σ_c	标定试验时的外加应力	MPa
σ_{\max}	最大主应力(通常为拉应力)	MPa
σ_{\min}	最小主应力(通常为压应力)	MPa
σ_x	x向均布正应力	MPa
$(\sigma_x)_k$	顺序数为k时的x向正应力	MPa
σ_y	y向均布正应力	MPa
$(\sigma_y)_k$	顺序数为k时的y向正应力	MPa
τ_{xy}	xy向均布剪应力	MPa
$(\tau_{xy})_k$	顺序数为k时的xy向剪应力	MPa

4 测试方法概要

4.1 工件

4.1.1 在远离工件边沿及其它不规则位置处选取一个表面平整的区域, 见图1, 在此表面上进行钻孔, 假定x向和y向残余应力是均匀的。

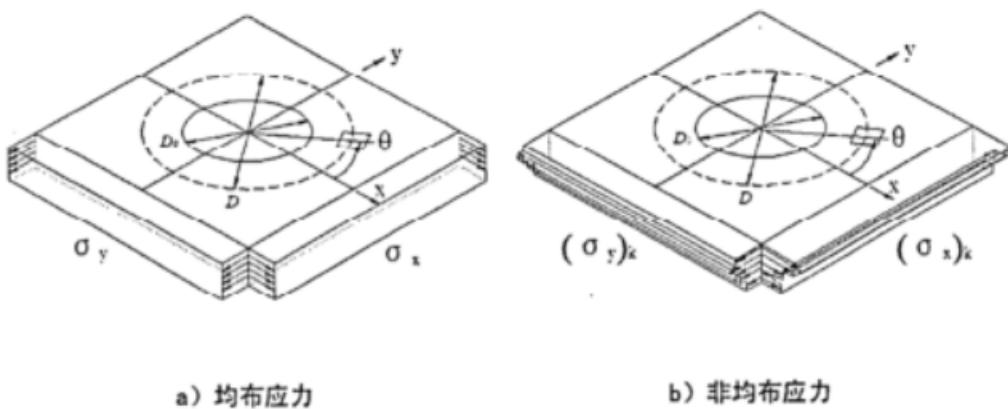

注: 图中绘制的残余应力分布于整个区域内, 但实际上, 残余应力分布于如此大的区域内是不可能的, 表面钻孔释放应变仅与钻孔边界范围内的初始应力有关, 远离钻孔边界的应力状态并不影响所测得的释放应变。因此, 钻孔应变法是一种局部残余应力的测试方法。

图1 钻孔尺寸和残余应力

4.1.2 图1a) 中显示残余应力在工件厚度方向上是均布的, 各层平面应力用 σ_x 、 σ_y 和 τ_{xy} 表示。均布应力适用于薄工件或厚工件的测试。

4.1.3 图1b) 中显示残余应力在工件厚度方向上是非均布的。本测试方法描述此残余应力为梯形结构, 钻孔测试过程中的钻孔深度相当于深度增量。在顺序数为k时, 平面应力用 $(\sigma_x)_k$ 、 $(\sigma_y)_k$ 和 $(\tau_{xy})_k$ 表示。非均布应力只适用于厚工件的测试。

4.2 应变花

在工件测试部位粘贴一个有3只（见图2）或3只以上应变计的应变花。

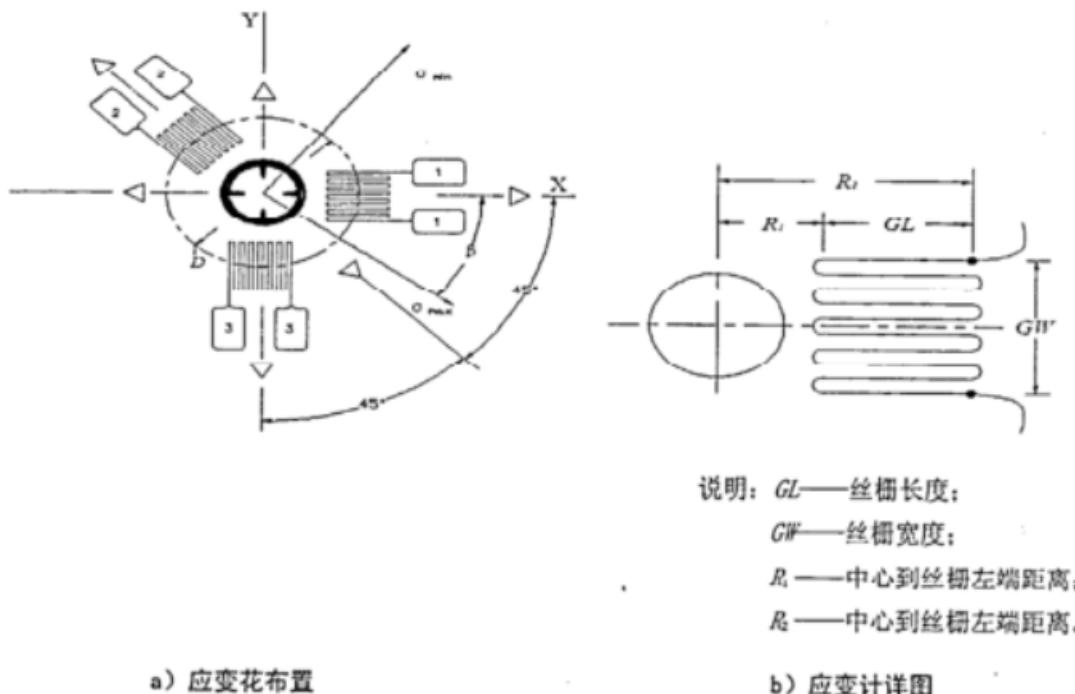


图2 3应变计顺时针编码规则及应变花几何尺寸

4.3 钻孔

4.3.1 在应变花的几何中心，按一组钻孔深度增量钻一个小孔。

4.3.2 钻孔范围内，材料的残余应力在钻孔过程中被部分释放，使用合适的电阻应变仪测定各指定钻孔深度增量的释放应变。

4.4 残余应力计算方法

4.4.1 使用线弹性理论公式，钻孔范围内的初始残余应力通过释放应变进行计算，释放应变仅与材料钻孔范围内的初始应力状态有关。

4.4.2 图1a) 所示的均布残余应力与钻孔后得到的释放应变，按公式(1)计算。

$$\varepsilon = \frac{1+\nu}{E} \cdot \bar{a} \cdot \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{1}{E} \cdot \bar{b} \cdot \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \cdot \cos 2\theta + \frac{1}{E} \cdot \bar{b} \cdot \tau_{xy} \cdot \sin 2\theta \quad (1)$$

4.4.3 各钻孔深度单元应力释放应变的标定常数 \bar{a} 和 \bar{b} 为无量纲系数，为几乎独立于材料的常量。这些稍有差别的标定常数值，适用于薄工件的通孔和厚工件的盲孔。标准应变花的标定常数，已使用有限元法计算出，见表4。

4.4.4 如图1b) 所示，在 $1 \leq k \leq j$ 时的钻孔深度增量中，材料中初始存在的非均布残余应力与钻孔深度增量数为 j 时，所测得到的表面释放应变，按公式(2)计算。

$$\varepsilon_k = \frac{1+\nu}{E} \sum_{k=1}^j \bar{a}_{jk} \left(\frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \right)_k + \frac{1}{E} \sum_{k=1}^j \bar{b}_{jk} \left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2} \right)_k \cos 2\theta + \frac{1}{E} \sum_{k=1}^j \bar{b}_{jk} (\tau_{xy})_k \sin 2\theta \quad (2)$$

4.4.5 标定常数矩阵 \bar{a}_{jk} 和 \bar{b}_{jk} ，表示在钻孔深度增量数为 j 时的释放应变与顺序数为 k 时的单元应力关系。图3是钻孔深度增量数为4时的钻孔横截面示意图。在此图中，钻孔深度增量数为3时的标定矩

阵包含钻孔深度增量数为 2 的单元应力。标准应变花的标定常数已使用有限元法计算出, 见表 6 至表 11。

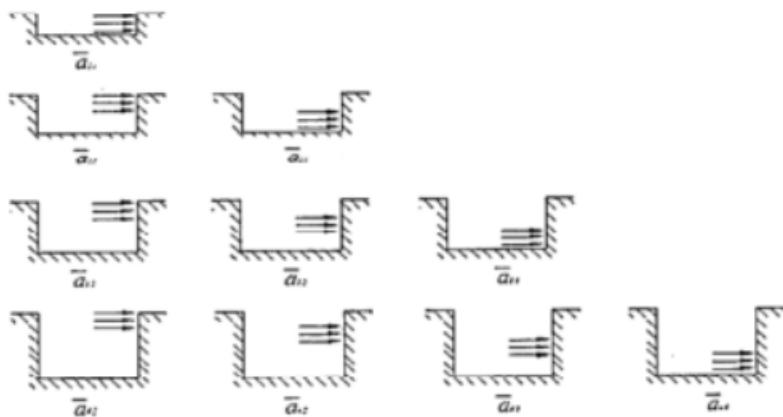


图 3 标定常数矩阵的物理说明

4.4.6 所测得的一系列钻孔深度增量的释放应变, 提供了充足的数据来计算某增量的应力 σ_x 、 σ_y 和 τ_{xy} , 通过这些增量的应力, 可求得主应力 σ_{\max} 、 σ_{\min} 和方向角 β 。

4.4.7 释放应变反映的是近表面残余应力值, 内部应力的影响随着钻孔深度的加大而减弱。因此, 钻孔应变法仅能测定近表面的残余应力, 深层内部应力不能由此方法测定, 详见 7.3.4 注。

5 工件准备

5.1 对薄工件, 在测试表面上钻一通孔。当使用A型或B型应变花时, 工件厚度不应大于 $0.4D$; 使用C型应变花时, 工件厚度不应大于 $0.48D$, 见图4。

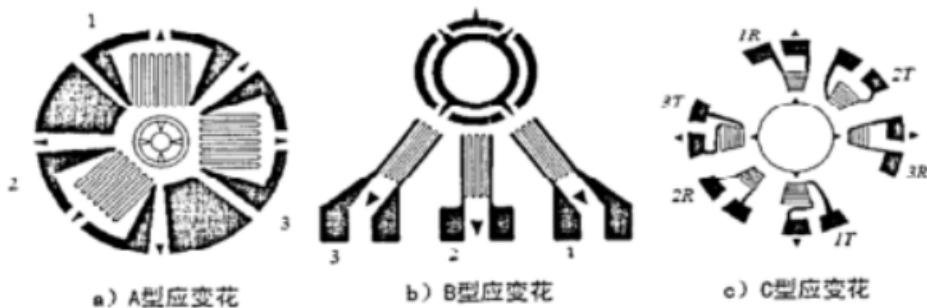


图 4 钻孔应变花

5.2 对厚工件, 在测试表面上钻一盲孔。当使用A型或B型应变花时, 工件厚度不应小于 $1.2D$; 使用C型应变花时, 工件厚度不应小于 $1.44D$, 见图4。

5.3 粘贴应变计的样品表面应光滑, 应使用化学腐蚀方法, 避免使用机械磨削, 且不应采用会明显改变测试表面应力状况的刮磨或研磨。

5.4 粘贴应变计前的工件表面预处理, 要符合粘贴应变计的胶粘剂说明书要求, 且应进行彻底的清洗和脱脂。表面预处理应严格限制, 不应采用会明显改变表面残余应力状况的方法, 尤其对于近表面有较大应力梯度的工件。

6 应变计与仪器

6.1 应变花几何形状

6.1.1 应变花包含 3 只或 3 对应变计，应变计的编码应遵循顺时针 (CW) 编码规则。宜采用 GB/T 13992 对应变计进行校准。

注：图2所示应变花的应变计编码规则与普通用途或其它类型应变花的逆时针 (CCW) 编码规则不同。如果使用逆时针编码规则来编码应变计，本测试方法中描述的残余应力计算步骤仍然可用，区别在于应变计1和应变计3的位置进行了互换，应变角 ρ 所定义的最大主应力 σ_{max} 的方向应沿新定义的应变计1逆时针旋转。

6.1.2 应变计应阵列于测量圆的圆周上，和应变花中心等距离。

6.1.3 应变计分别对应于 3 个坐标方向，如图 2 所示，“1”为基准方向，“2”为与基准方向成 45° 或 135° 夹角的方向，“3”为基准方向的垂直方向。方向“2”在方向“1”和方向“3”的角平分线上。

6.1.4 图 2 中应变计 1 的方向定义为测试方向的 x 轴，y 轴为 x 轴逆时针旋转 90°。

6.1.5 应变花测量圆的中心应能清晰可辨。

6.2 标准应变花

6.2.1 不同类型的应变花能满足不同范围内残余应力的测试需要。标准应变花的应用可使残余应力计算变得非常简便。图 4 给出了 3 种不同类型的应变花，表 2 列出了其对应尺寸。

表2 标准应变花尺寸

应变花类型		D	GL	GW	R_l	R_r	单位为毫米
A型	尺寸	D	$0.309D$	$0.309D$	$0.3455D$	$0.6545D$	
	0.79	2.57	0.79	0.79	0.89	1.68	
	1.59	5.13	1.59	1.59	1.77	3.36	
	3.18	10.26	3.18	3.18	3.54	6.72	
B型	尺寸	D	$0.309D$	$0.309D$	$0.3455D$	$0.6545D$	
	1.59	5.13	1.59	1.14	1.77	3.36	
C型	尺寸	D	$0.176D$	30° 扇形	$0.412D$	$0.588D$	
	1.59	4.32	0.76	30°	1.78	2.54	

6.2.2 图 4 中 A 型应变花有几种不同的几何尺寸，为通用类型。

注：应变花几何尺寸的选择是首要问题。大尺寸的应变花具有良好的散热性，测试稳定，钻孔深度和钻孔直径都较大；小尺寸的应变花适用于小工件，钻孔深度和钻孔直径都较小，给出较小范围的应力。

6.2.3 图 4 中 B 型应变花的应变计都位于同一侧，适用于障碍物附近的测试。

6.2.4 图 4 中 C 型应变花为特殊用途应变花，通过 3 个半桥电路将 3 对方向相反的应变计连接起来，适用于应变灵敏度和热稳定性要求较高的测试。

6.3 安装及使用

6.3.1 应变花应粘贴于离测试工件最近边沿或由多种材料组成的工件的材料分界线位置至少 $1.5D$ 的地方。

6.3.2 如果使用 B 型应变花在障碍物附近进行测试，应变花中心距障碍物至少 $0.5D$ ，且各应变计应处于障碍物切线的法线上。

6.3.3 操作应变计（粘贴、焊引线、防护涂层）时应严格遵循制造厂的建议，并在钻孔过程中保护好应变计的丝栅。

6.3.4 应变计应保证永久性连接，安装稳定性应予以确认。对地绝缘电阻应不小于 $20\ 000\ \Omega$ 。

6.3.5 应变计安装完毕后应进行检查。如果可能，给工件加上适量的机械载荷以产生适度的应变，当载荷撤除后，应变计读数应重返零点。使用肉眼观察应变计是否粘贴好，如果未粘贴好，应使用新的应变花重新进行粘贴。

6.4 仪器

测量残余应力释放应变的电阻应变仪的分辨力应不低于 $\pm 1 \times 10^{-6}$ ，测量稳定性和重复性应高于 $\pm 1 \times 10^{-6}$ 。连接每只应变计的导线应尽可能短，且A型和D型应变花应采用三线温度补偿电路，C型应变花应采用半桥电路，输出结果以指定的 ε_1 、 ε_2 和 ε_3 表示。

7 钻孔步骤

7.1 钻孔设备和使用

7.1.1 在测试工件上钻孔时，必须使用工装进行控制。此工装所控制的钻孔中心与应变花测量圆的中心不重合度误差应小于 $\pm 0.004D$ ，钻孔深度误差应小于 $\pm 0.004D$ 。当钻孔中心与应变花中心的不重合度误差在 $\pm (0.004 \sim 0.02) D$ ，且不可重复测量时，可按本标准附录 A 进行修正。图 5 为一种典型的钻孔控制工装。

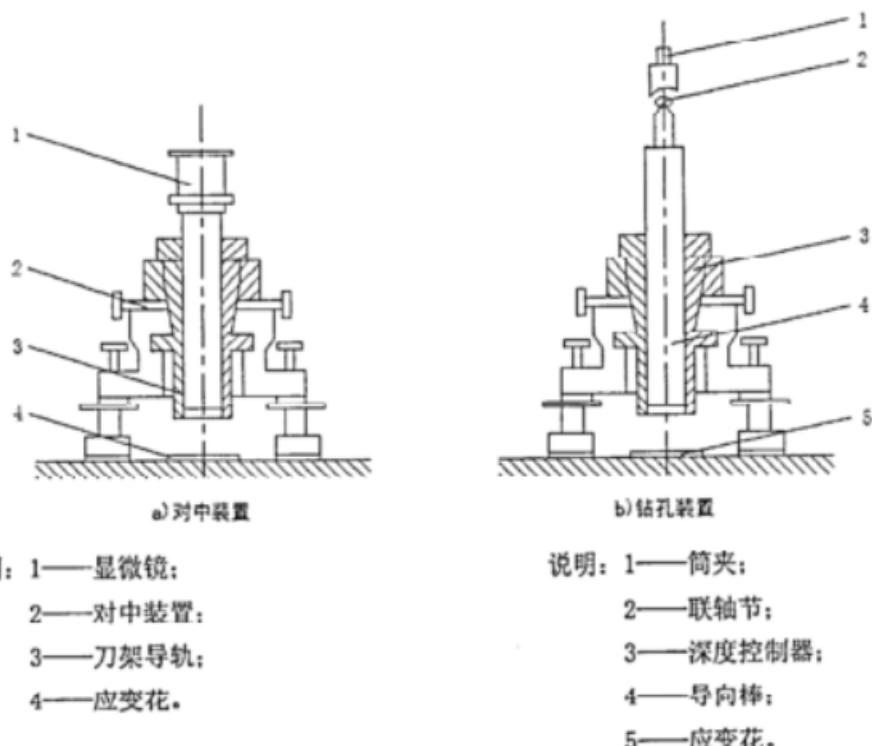


图 5 典型钻孔装置

7.1.2 除对碳化钨合金等超硬合金外，最常用的钻孔技术为 $(50\ 000 \sim 400\ 000)\ r/min$ 的高速气动涡轮或电动钻孔技术。因为会在孔的边沿产生附加应力，不宜使用低速钻孔技术如钻床或手持式电钻。

7.1.3 对于超硬材料，推荐采用气动喷砂研磨钻孔技术，即用一个含有优质研磨剂的小口径高速空气流喷嘴，对准工件进行喷射研磨钻孔。因钻孔形状和钻孔深度不能精确控制，气动喷砂研磨钻孔技术不适用于较软的材料，且不适用于非均布应力的测试。

7.1.4 当使用钻刀、铣刀时，碳化物倒锥齿形钻刀、小型碳化物铣刀等是比较合适的切削刀具。因此，如无经验，应在测试前进行钻孔技术和钻刀的选择与验证试验。钻刀的选择与验证试验为在相同化学成分退火后的无应力试样上，采用相同的应变花进行钻孔测试，如果所测得的应变在 $\pm 8 \mu\epsilon$ 范围内，则由此钻孔技术和钻刀产生的附加应力符合要求。钻削加工导致孔边塑性变形引起的测量误差，可按附录B中有关内容进行修正。

7.1.5 如果验证试验产生了明显的附加应变，或者试样材料很难加工，可在钻削过程中添加合适的液体润滑剂。液体润滑剂应是绝缘体，不应使用含水的或其它的导电润滑剂，避免其渗入应变计的导电线路中，对应变计的读数产生影响。

7.1.6 为了确保钻孔深度均匀，刀具端面切割边缘径向间隙角度不应超过 1° 。

7.1.7 倒锥形钻刀在端面有最大直径，尖端对应于刀杆。渐缩形状为钻孔切削边沿提供了余隙，减小了刀具与孔边沿的摩擦面，减小了附加应变的产生。为确保钻孔直径，锥角不应超过 5° 。

7.1.8 钻孔过程中可采用高级轴向阶跃送进技术，或选择轨道运行技术。轨道运行技术故意将刀具旋转轴偏移孔轴，先送进刀具轴向，之后绕轴向旋转，钻孔直径比刀具直径更大。轴向阶跃送进技术具有简易的优点。轨道运行技术的优点在于钻孔直径可通过装置调节，圆柱形切削刃口直到末端，有利于切屑流出。

7.1.9 表3列举了不同类型应变花的钻孔直径推荐值。不同类型应变花适用于不同的均布应力和非均布应力测试。

7.1.10 测试应变的大小与钻孔直径的平方成正比，因此，尽量采用大孔径的应变花。如果采用阶跃送进技术，刀具直径与孔径相等。如采用轨道技术，刀具直径应是孔径的60%~90%，选择合适的调节装置使得钻孔直径与预期直径相等。

7.1.11 钻孔应在相同的温度条件下进行。每完成一个钻孔增量，应有足够的刀具停歇时间，以使钻孔过程中产生的温度波动稳定，空气涡轮排空，可不必缩回刀具。应变读数应稳定5s以上才能读取数据。

7.1.12 按7.2钻孔程序测定薄工件的均布应力，7.3钻孔程序测定厚工件的均布应力，7.4钻孔程序测定厚工件的非均布应力。

表3 根据工件厚度推荐钻孔直径和钻孔深度增量表

应变花 类型		测量圆 直径D	薄工件 最大 厚度	厚工件 最小 厚度	均布应力			非均布应力			单位为毫米
					最小钻 孔直径 D_{min}	最大钻 孔直径 D_{max}	增量*	最小钻 孔直径 D_{min}	最大钻 孔直径 D_{max}	增量*	
A型	尺寸	D	0.4D	1.2D	0.6D _{max}	D _{max}	0.05D	D _{min}	D _{max}	0.01D	
	0.79	2.57	1.03	3.08	0.61	1.01	0.125	0.93	1.00	0.025	
	1.59	5.13	2.06	6.17	1.52	2.54	0.25	1.88	2.12	0.05	
	3.18	10.26	4.11	12.34	3.35	5.59	0.50	3.75	4.25	0.10	
B型	尺寸	D	0.4D	1.2D	0.6D _{max}	D _{max}	0.05D	D _{min}	D _{max}	0.01D	
	1.59	5.13	2.06	6.17	1.52	2.54	0.25	1.88	2.12	0.05	
C型	尺寸	D	0.48D	1.44D	0.6D _{max}	D _{max}	0.0575D	D _{min}	D _{max}	0.0115D	
	1.59	4.32	2.07	6.22	1.52	2.54	0.25	1.88	2.12	0.05	

*见7.3.3注。

7.2 薄工件均布应力钻孔程序

- 7.2.1 对于薄工件，钻孔操作前，读取每一只应变计的初始值。
- 7.2.2 轴向缓慢推进钻孔，直至在工件上钻一通孔。如采用轨道运行技术，刀具同时在环形轨道上运行。停止刀具运转，抽回刀具，读取一组 ε_1 、 ε_2 和 ε_3 测试数据。
- 7.2.3 测量孔径，并确保它在表 3 指定的范围内。
- 7.2.4 检查钻孔中心与应变花测量圆中心的重合度，确保误差在 7.1.1 规定的范围内。

7.3 厚工件均布应力钻孔程序

- 7.3.1 对于厚工件，钻孔操作前，读取每一个应变计的初始值。轴向缓慢推进钻孔，直至完全穿透应变花背面材料，并在工件表面轻轻勾画，此点即为钻孔深度零点。

注：部分从业者使用专门的电子技术连接刀具与工件，以此识别钻孔深度零点。

- 7.3.2 到达零点后，停止刀具运转，并确认应变计读数没有明显改变。使用新的读数作为零点读数进行后续测试。

- 7.3.3 A型和B型应变花以 $0.05D$ ，C型应变花以 $0.06D$ 的增量逐步钻孔。如采用轨道运行技术，刀具同时在环形轨道上运行。停止刀具运转，读取一组 ε_1 、 ε_2 和 ε_3 测试数据，其它深度增量测试时与此类似。不过，此计算方法并不方便，因为要对表 3 的标定系数进行插值处理。

注：实际测试过程中，0.79 mm 的 A型应变花刀具前进增量为 0.125 mm，1.59 mm 的 A型、B型和 C型应变花刀具前进增量为 0.25 mm，3.18 mm 的 A型应变花刀具前进增量为 0.5 mm（见表 3）。与指定的 $0.05D$ 或 $0.06D$ 增量产生的偏差对残余应力计算结果影响并不大。

- 7.3.4 重复上述操作步骤，在整个钻孔过程中读取 8 组应变测量数据。A型和 B型应变花达到最后的 $0.4D$ 孔深深度，C型应变花达到最后的 $0.48D$ 孔深深度。

注：使用 $0.4D$ 或 $0.48D$ 作为最终孔深，是因为钻孔深度到此后，测试应变就停止变化。测试应变主要取决于近表面的应力值，A型和 B型应变花在钻孔深度超过 $0.2D$ 、C型应变花在钻孔深度超过 $0.3D$ 时，应变变化趋于零。当然，钻孔应变测量技术对近表面、 $0.2D$ 或 $0.3D$ 的深度进行加权平均计算。

- 7.3.5 测量孔径，并确保它在表 3 的目录指定范围内。

- 7.3.6 检查钻孔中心与应变花测量圆中心的重合度，确保误差在 7.1.1 规定的范围内。

7.4 厚工件非均布应力钻孔程序

- 7.4.1 钻孔操作前，读取每一个应变计的初始值。轴向缓慢推进钻孔，直至完全穿透应变花背面材料，并在工件表面轻轻勾画，此点即为钻孔深度零点（见 7.3.1）。

注：到达零点后，停止刀具运转，并确认应变计读数没有明显改变。使用新的读数作为零点读数进行后续测试。

- 7.4.2 0.79 mm 的 A型应变花以 0.025 mm 的增量，1.59 mm 的 A型、B型和 C型应变花以 0.05 mm 的增量，3.18 mm 的 A型应变花以 0.10 mm 的增量逐步钻孔。停止刀具运转，记录每一组 ε_1 、 ε_2 和 ε_3 测试数据。

- 7.4.3 当使用 A型或 B型应变花时，以相同增量重复钻孔并记录相关测试数据，重复 20 次。

- 7.4.4 当使用 C型应变花时，以相同增量重复钻孔并记录相关测试数据，重复 25 次。

- 7.4.5 测量孔径，并确保它在表 3 规定的范围内。

- 7.4.6 检查钻孔中心与应变花测量圆中心的重合度，确保误差在 7.1.1 规定的范围内。

8 均布应力计算

8.1 薄工件

8.1.1 通过测试应变 ε_1 、 ε_2 和 ε_3 计算复合应变 p 、 q 和 t , 按公式(3)~公式(5)计算。

$$p = (\varepsilon_3 + \varepsilon_1)/2 \quad \dots \dots \dots \quad (3)$$

$$q = (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)/2 \quad \dots \dots \dots \quad (4)$$

$$t = (\varepsilon_3 + \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2)/2 \quad \dots \dots \dots \quad (5)$$

8.1.2 根据钻孔直径和应变花型号按表4确定标定常数 \bar{a} 和 \bar{b} 的值。

表4 标定常数 \bar{a} 和 \bar{b} 赋值表

应变 花类 型	标定常数	\bar{a}					\bar{b}				
		D_0/D					D_0/D				
	h/D	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
A型 应变 花	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.05	0.027	0.037	0.049	0.063	0.080	0.051	0.069	0.090	0.113	0.140
	0.10	0.059	0.081	0.108	0.138	0.176	0.118	0.159	0.206	0.255	0.317
	0.15	0.085	0.115	0.151	0.192	0.238	0.180	0.239	0.305	0.375	0.453
	0.20	0.101	0.137	0.177	0.223	0.273	0.227	0.299	0.377	0.459	0.545
	0.25	0.110	0.147	0.190	0.238	0.288	0.259	0.339	0.425	0.513	0.603
	0.30	0.113	0.151	0.195	0.243	0.293	0.279	0.364	0.454	0.546	0.638
	0.35	0.113	0.151	0.195	0.242	0.292	0.292	0.379	0.472	0.566	0.657
	0.40	0.111	0.149	0.192	0.239	0.289	0.297	0.387	0.482	0.576	0.668
	通孔	0.090	0.122	0.160	0.203	0.249	0.288	0.377	0.470	0.562	0.651
B型 应变 花	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.05	0.029	0.039	0.053	0.068	0.086	0.058	0.078	0.102	0.127	0.157
	0.10	0.063	0.087	0.116	0.148	0.189	0.134	0.179	0.231	0.286	0.355
	0.15	0.090	0.123	0.162	0.205	0.254	0.203	0.269	0.343	0.419	0.504
	0.20	0.107	0.145	0.189	0.236	0.289	0.256	0.336	0.423	0.511	0.605
	0.25	0.116	0.156	0.202	0.251	0.305	0.292	0.381	0.476	0.571	0.668
	0.30	0.120	0.160	0.206	0.256	0.309	0.315	0.410	0.509	0.609	0.707
	0.35	0.120	0.160	0.206	0.256	0.308	0.330	0.427	0.529	0.631	0.730
	0.40	0.118	0.158	0.203	0.253	0.305	0.337	0.437	0.541	0.644	0.743
	通孔	0.096	0.131	0.171	0.216	0.265	0.329	0.428	0.531	0.630	0.725
C型 应变 花	0.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	0.05	0.065	0.084	0.106	0.130	0.157	0.105	0.132	0.158	0.185	0.217
	0.10	0.147	0.191	0.238	0.293	0.361	0.250	0.314	0.373	0.440	0.519
	0.15	0.218	0.281	0.347	0.420	0.506	0.391	0.484	0.570	0.658	0.754
	0.20	0.270	0.343	0.421	0.504	0.595	0.506	0.617	0.719	0.816	0.912
	0.25	0.302	0.381	0.465	0.554	0.648	0.591	0.712	0.823	0.923	1.015
	0.30	0.321	0.403	0.491	0.583	0.679	0.650	0.778	0.893	0.994	1.081
	0.35	0.331	0.415	0.505	0.599	0.698	0.690	0.822	0.939	1.041	1.125
	0.40	0.336	0.421	0.512	0.608	0.709	0.719	0.851	0.970	1.073	1.154
	通孔	0.316	0.399	0.494	0.597	0.707	0.623	0.723	0.799	0.817	0.859

8.1.3 根据三相复合应变 p 、 q 和 t 计算三相复合应力 P 、 Q 和 T ，按公式(6)～公式(8)计算。

$$P = \frac{\sigma_y + \sigma_z}{2} = -\frac{E_p}{a(1+\nu)} \quad (6)$$

$$Q = \frac{\sigma_y - \sigma_z}{2} = -\frac{E_q}{b} \quad (7)$$

$$T = \tau_{xy} = -\frac{E_t}{b} \quad (8)$$

8.1.4 计算平面笛卡尔坐标系下应力值 σ_x 、 σ_y 和 τ_{xy} ，按公式(9)～公式(11)计算。

$$\sigma_x = P - Q \quad (9)$$

$$\sigma_y = P + Q \quad (10)$$

$$\tau_{xy} = T \quad (11)$$

8.1.5 计算主应力 σ_{max} 和 σ_{min} ，按公式(12)计算。

$$\sigma_{max}, \sigma_{min} = P \pm \sqrt{Q^2 + T^2} \quad (12)$$

8.1.6 最大拉应力(或最小压应力) σ_{max} 位于图2中，应变计1沿顺时针方向旋转 β 角处。最小拉应力(或最大压应力) σ_{min} 位于应变计3沿顺时针方向旋转 β 角处。

8.1.7 计算 β 角度值，按公式(13)计算。

$$\beta = \frac{1}{2} \arctan\left(\frac{-T}{-Q}\right) \quad (13)$$

8.1.8 建立在普通计算理论上的反正切函数算得的 β 角度值，可能存在 $\pm 90^\circ$ 的偏差。正确的角度方向需要把分子和分母的符号都考虑进去。或者， β 的计算结果通过表5来确定适当的增加或减少 90° 。

表5 主应力角 β 安置表

项目	$Q > 0$	$Q = 0$	$Q < 0$
$T < 0$	$45^\circ < \beta < 90^\circ$	45°	$0^\circ < \beta < 45^\circ$
$T = 0$	90°	无意义	0°
$T > 0$	$-90^\circ < \beta < -45^\circ$	-45°	$-45^\circ < \beta < 0^\circ$

8.1.9 正值 β ，如 30° ，指的是 σ_{max} 位于应变计1沿顺时针方向旋转 30° ；负值 β ，如 -30° ，指的是 σ_{max} 位于应变计1沿逆时针方向旋转 30° 。通常， σ_{max} 的方向非常接近于最大负释放应变(压缩)的方向。

注：第8.1.7条定义的顺时针(CW)编码规则确定角度 β 的方法仅适用于如图2顺时针编码规则的应变花，逆时针(CCW)编码规则的应变花确定角度 β 时旋转角度方向相反。即在这种应变花中，相对顺时针编码规则，应变计1和应变计3互换位置，新的应变计1变成基准应变计。逆时针编码规则的应变花，正值 β ，如 30° ，表示 σ_{max} 位于以应变计1的方向逆时针旋转 30° 。关于残余应力计算的其他内容同样有顺时针和逆时针两种情况。

8.1.10 只要有一个计算主应力超过材料屈服强度的 60% ，就会在孔边发生局部屈服。在此情况下，测试结果在数值上是不准确的，必须在报告中予以“注明”。通常，如果计算应力超过屈服强度的 60% ，则计算应力被高估了，实际应力通常比计算应力小。当实际测试应力超过材料屈服强度的 60% 时，其测量误差可以按附录B中有关内容进行修正。

8.2 厚工件

8.2.1 绘制应变 (ε_1 、 ε_2 、 ε_3) — 孔深图，确认所组成的曲线为光滑曲线。对不规则和明显偏离曲线外的数据进行分析，如果需要，重新进行钻孔测试。

8.2.2 对每组测试应变 (ε_1 、 ε_2 、 ε_3)，用公式 (3) ~ 公式 (5)，计算复合应变 p 、 q 和 t 。

8.2.3 确认残余应力在孔深方向上是均匀的。首先挑选出复合应变 q 或 t 中的较大绝对值者，计算各组复合应变 p 、 q 和 t 中较大绝对值者与最大钻孔深度时，这些复合应变值大小的百分比，绘制释放应变百分比—孔深图。曲线上的数据点分布应与图 6 中的曲线非常接近，如果数据点超出图 6 中曲线的土 3%，则表明沿厚度方向的残余应力分布不均匀或测试错误。此两种情况下，测试数据不能使用均布残余应力计算方法计算，进一步的测试应使用非均布残余应力理论比较合适，见 7.4 条。

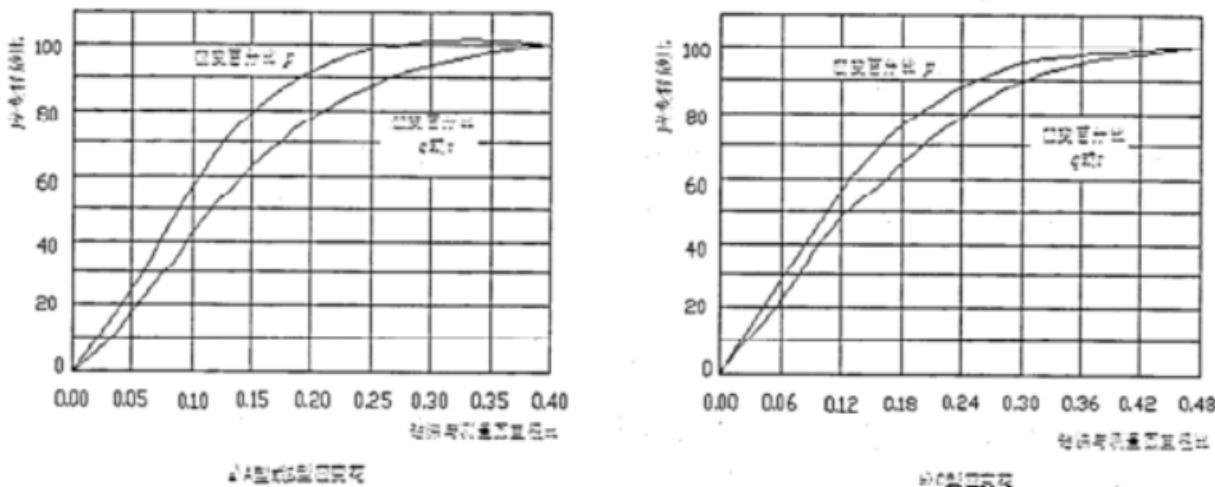


图 6 应变百分比—孔深曲线图

注：此图表不是应力分布是否均匀的灵敏指示，应力分布不均匀的工件也可能生成如图6所示的释放应变百分比—孔深图。确认的主要目的是为了确定应力非常不均匀的区域和应变测量误差。这种应力均布性测试仅可用于厚工件。

8.2.4 每一次钻孔都获得 8 组测量应变 (ε_1 、 ε_2 、 ε_3)，根据钻孔深度、直径和应变花型号按表 4 确定标定常数 \bar{a} 和 \bar{b} 的值。表 4 中数据都来源于有限元法的分析计算。

8.2.5 根据三相复合应变 p 、 q 和 t 计算三相复合应力 P 、 Q 和 T ，按公式 (14) ~ 公式 (16) 计算。

$$P = -\frac{E}{1+\nu} \frac{\Sigma(ap)}{\Sigma(a^2)} \quad \dots \dots \dots \quad (14)$$

$$Q = -E \frac{\Sigma(bq)}{\Sigma(b^2)} \quad \dots \dots \dots \quad (15)$$

$$T = -E \frac{\Sigma(bt)}{\Sigma(b^2)} \quad \dots \dots \dots \quad (16)$$

式中：

Σ ——8个孔深数据的求和。

注：运用公式（3）～公式（8），也可仅使用一组测试应变数据（ ε_1 、 ε_2 、 ε_3 ）计算复合应力 P 、 Q 和 T ，比如使用最大孔深时候的数据。但8.2.5中描述的均值法是首选，因为它使用了所有的应变测量数据，并能明显有效地减少测量的随机误差。

8.2.6 计算笛卡尔坐标系下的应力值量 σ_x 、 σ_y 、 τ_{xy} ，按 8.1.5 和 8.1.7 计算主应力 σ_{\max} 、 σ_{\min} 和主应力角 β 。

8.3 中等厚度工件

介于薄工件和厚工件之间的中等厚度工件不属于本标准的测试范围。如果上述工件存在的是均布应力，采用通孔或盲孔插值对表4的标定常数进行计算，可以计算出其近似残余应力值。用此方法得到的残余应力结果应注明“非标准”和“近似”。

9 非均布应力计算

9.1 应变值

9.1.1 绘制应变（ ε_1 、 ε_2 、 ε_3 ）—孔深图，确认所组成的曲线为光滑曲线。对不规则和明显偏离曲线外的数据进行分析，如果需要，重新进行钻孔测试。

9.1.2 通过测试应变 ε_1 、 ε_2 和 ε_3 计算复合应变向量 p_j 、 q_j 和 t_j ，按公式（17）～公式（19）计算。

$$p_j = (\varepsilon_3 + \varepsilon_1)/2 \quad (17)$$

$$q_j = (\varepsilon_3 - \varepsilon_1)/2 \quad (18)$$

$$t_j = (\varepsilon_3 + \varepsilon_1 - 2\varepsilon_2)/2 \quad (19)$$

9.1.3 计算复合应变的标准偏差 p_{std}^2 、 q_{std}^2 、 t_{std}^2 ，按公式（20）～公式（22）计算。

$$p_{std}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{n-3} (p_j - 3p_{j+1} + 3p_{j+2} - 3p_{j+3})^2}{20(n-3)} \quad (20)$$

$$q_{std}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{n-3} (q_j - 3q_{j+1} + 3q_{j+2} - 3q_{j+3})^2}{20(n-3)} \quad (21)$$

$$t_{std}^2 = \frac{\sum_{j=1}^{n-3} (t_j - 3t_{j+1} + 3t_{j+2} - 3t_{j+3})^2}{20(n-3)} \quad (22)$$

式中：

n ——不同钻孔深度得到的连续的测试应变的序号，且有 $1 \leq j \leq n-3$ 。

9.2 标定矩阵

9.2.1 若使用 A 型应变花，由表 6、表 7 中的标定常数组成标定矩阵 \bar{a}_{jk} 和 \bar{b}_{jk} 。排列的数据为最常用的 1.59 mm 应变花的相关数据。若使用 0.79 mm 的应变花，则每个孔深和应力深度乘以 0.5；若使用 3.19 mm 的应变花，则每个孔深和应力深度乘以 2。

表6 1.59 mm A型应变花 2 mm 孔深标定常数 \bar{a} 的矩阵表*

钻孔深度 mm	应 力 深 度 mm									
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
0.05	-0.00679									
0.10	-0.00815	-0.00714								
0.15	-0.00937	-0.00844	-0.00734							
0.20	-0.01046	-0.00960	-0.00858	-0.00739						
0.25	-0.01141	-0.01063	-0.00968	-0.00856	-0.00728					
0.30	-0.01223	-0.01152	-0.01064	-0.00960	-0.00839	-0.00701				
0.35	-0.01291	-0.01227	-0.01147	-0.01050	-0.00936	-0.00806	-0.00659			
0.40	-0.01360	-0.01287	-0.01207	-0.01132	-0.01015	-0.00893	-0.00759	-0.00615		
0.45	-0.01416	-0.01344	-0.01264	-0.01184	-0.01082	-0.00970	-0.00846	-0.00712	-0.00567	
0.50	-0.01463	-0.01392	-0.01312	-0.01223	-0.01134	-0.01031	-0.00917	-0.00793	-0.00657	-0.00511
0.55	-0.01508	-0.01434	-0.01354	-0.01270	-0.01173	-0.01072	-0.00977	-0.00854	-0.00730	-0.00600
0.60	-0.01545	-0.01471	-0.01391	-0.01306	-0.01211	-0.01113	-0.01013	-0.00906	-0.00791	-0.00670
0.65	-0.01578	-0.01503	-0.01422	-0.01340	-0.01243	-0.01146	-0.01049	-0.00938	-0.00842	-0.00722
0.70	-0.01606	-0.01531	-0.01450	-0.01366	-0.01271	-0.01175	-0.01078	-0.00970	-0.00869	-0.00765
0.75	-0.01629	-0.01554	-0.01473	-0.01390	-0.01294	-0.01199	-0.01102	-0.00996	-0.00892	-0.00795
0.80	-0.01649	-0.01574	-0.01493	-0.01410	-0.01313	-0.01217	-0.01123	-0.01018	-0.00919	-0.00815
0.85	-0.01665	-0.01590	-0.01510	-0.01426	-0.01330	-0.01234	-0.01138	-0.01036	-0.00938	-0.00836
0.90	-0.01679	-0.01604	-0.01523	-0.01441	-0.01344	-0.01248	-0.01151	-0.01049	-0.00955	-0.00852
0.95	-0.01692	-0.01617	-0.01536	-0.01452	-0.01357	-0.01261	-0.01164	-0.01063	-0.00967	-0.00866
1.00	-0.01704	-0.01628	-0.01548	-0.01465	-0.01368	-0.01272	-0.01176	-0.01074	-0.00978	-0.00877
钻孔深度 (mm)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
0.55	-0.00464									
0.60	-0.00543	-0.00411								
0.65	-0.00604	-0.00485	-0.00364							
0.70	-0.00655	-0.00544	-0.00431	-0.00316						
0.75	-0.00693	-0.00589	-0.00484	-0.00478	-0.00270					
0.80	-0.00716	-0.00624	-0.00524	-0.00425	-0.00328	-0.00231				
0.85	-0.00738	-0.00644	-0.00555	-0.00464	-0.00373	-0.00283	-0.00195			
0.90	-0.00755	-0.00665	-0.00574	-0.00492	-0.00406	-0.00323	-0.00241	-0.00162		
0.95	-0.00770	-0.00679	-0.00592	-0.00508	-0.00432	-0.00353	-0.00277	-0.00203	-0.00131	
1.00	-0.00781	-0.00690	-0.00605	-0.00521	-0.00448	-0.00374	-0.00303	-0.00234	-0.00167	-0.00103

* 排列的数据为 1.59 mm 应变花的。如用 0.79 mm 应变花，孔深和应力深度乘以 0.5，如用 3.18 mm 应变花，孔深和应力深度乘以 2。

表7 1.59mm A型应变花 2mm 孔深标定常数 \bar{b} 的矩阵表^{*}

钻孔深度 mm	应 力 深 度 mm									
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
0.05	-0.01264									
0.10	-0.01470	-0.01352								
0.15	-0.01656	-0.01554	-0.01414							
0.20	-0.01821	-0.01735	-0.01611	-0.01449						
0.25	-0.01967	-0.01897	-0.01789	-0.01642	-0.01458					
0.30	-0.02092	-0.02038	-0.01946	-0.01815	-0.01647	-0.01439				
0.35	-0.02197	-0.02159	-0.02083	-0.01968	-0.01815	-0.01624	-0.01395			
0.40	-0.02308	-0.02256	-0.02182	-0.02112	-0.01952	-0.01778	-0.01576	-0.01348		
0.45	-0.02400	-0.02351	-0.02280	-0.02202	-0.02072	-0.01917	-0.01735	-0.01525	-0.01289	
0.50	-0.02481	-0.02434	-0.02366	-0.02273	-0.02167	-0.02031	-0.01868	-0.01678	-0.01460	-0.01216
0.55	-0.02554	-0.02607	-0.02440	-0.02362	-0.02235	-0.02103	-0.01981	-0.01793	-0.01599	-0.01386
0.60	-0.02616	-0.02571	-0.02505	-0.02428	-0.02305	-0.02177	-0.02045	-0.01890	-0.01715	-0.01522
0.65	-0.02668	-0.02625	-0.02561	-0.02487	-0.02364	-0.02239	-0.02109	-0.01949	-0.01813	-0.01623
0.70	-0.02715	-0.02673	-0.02611	-0.02536	-0.02417	-0.02294	-0.02164	-0.02012	-0.01866	-0.01708
0.75	-0.02753	-0.02713	-0.02653	-0.02582	-0.02463	-0.02341	-0.02213	-0.02064	-0.01911	-0.01767
0.80	-0.02789	-0.02749	-0.02690	-0.02620	-0.02502	-0.02382	-0.02256	-0.02108	-0.01968	-0.01807
0.85	-0.02821	-0.02781	-0.02722	-0.02652	-0.02536	-0.02417	-0.02292	-0.02146	-0.02007	-0.01850
0.90	-0.02848	-0.02809	-0.02750	-0.02682	-0.02565	-0.02447	-0.02324	-0.02176	-0.02041	-0.01885
0.95	-0.02871	-0.02832	-0.02774	-0.02706	-0.02591	-0.02473	-0.02350	-0.02204	-0.02067	-0.01916
1.00	-0.02889	-0.02851	-0.02794	-0.02727	-0.02612	-0.02495	-0.02373	-0.02227	-0.02089	-0.01940
钻孔深度 (mm)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
0.55	-0.01156									
0.60	-0.01310	-0.01081								
0.65	-0.01430	-0.01226	-0.01013							
0.70	-0.01531	-0.01345	-0.01149	-0.00944						
0.75	-0.01608	-0.01439	-0.01260	-0.01073	-0.00875					
0.80	-0.01652	-0.01511	-0.01344	-0.01172	-0.00995	-0.00812				
0.85	-0.01698	-0.01549	-0.01408	-0.01251	-0.01089	-0.00921	-0.00747			
0.90	-0.01736	-0.01590	-0.01441	-0.01312	-0.01159	-0.01004	-0.00847	-0.00688		
0.95	-0.01769	-0.01624	-0.01480	-0.01340	-0.01213	-0.01072	-0.00928	-0.00781	-0.00632	
1.00	-0.01796	-0.01655	-0.01511	-0.01367	-0.01249	-0.01211	-0.00989	-0.00856	-0.00719	-0.00581

* 排列的数据为 1.59mm 应变花的。如用 0.79mm 应变花，孔深和应力深度乘以 0.5，如用 3.18mm 应变花，孔深和应力深度乘以 2。

9.2.2 若使用 B 型应变花，由表 8、表 9 中的标定常数组成标定矩阵 \bar{a}_{jk} 和 \bar{b}_{jk} 。若使用 C 型应变花，由表 10、表 11 中的标定常数组成标定矩阵 \bar{a}_{jk} 和 \bar{b}_{jk} 。B 型和 C 型应变花常用的尺寸只有 1.59 mm。

9.2.3 表6~表11中排列的相关数据，为钻孔直径为2mm时的相关数据。调整为当前钻孔直径的方法为：表中数据乘以(钻孔直径/2mm)²。

注：表6~表11中保留了五位小数，是为了减少矩阵计算时的圆整误差。此格式精度超过单个数据的精度。

表8 1.59mm B型应变花2mm孔深标定常数 α 的矩阵表

钻孔深度 mm	应 力 深 度 mm									
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
0.05	-0.00726									
0.10	-0.00878	-0.00766								
0.15	-0.01013	-0.00909	-0.00788							
0.20	-0.01133	-0.01037	-0.00924	-0.00793						
0.25	-0.01237	-0.01149	-0.01043	-0.00921	-0.00781					
0.30	-0.01325	-0.01245	-0.01147	-0.01033	-0.00901	-0.00751				
0.35	-0.01397	-0.01325	-0.01235	-0.01129	-0.01004	-0.00863	-0.00704			
0.40	-0.01471	-0.01388	-0.01297	-0.01214	-0.01088	-0.00956	-0.00811	-0.00654		
0.45	-0.01533	-0.01450	-0.01360	-0.01268	-0.01161	-0.01039	-0.00904	-0.00758	-0.00599	
0.50	-0.01587	-0.01504	-0.01414	-0.01313	-0.01217	-0.01105	-0.00981	-0.00845	-0.00696	-0.00536
0.55	-0.01634	-0.01550	-0.01460	-0.01367	-0.01257	-0.01147	-0.01046	-0.00909	-0.00774	-0.00633
0.60	-0.01672	-0.01589	-0.01500	-0.01406	-0.01299	-0.01190	-0.01082	-0.00964	-0.00839	-0.00708
0.65	-0.01705	-0.01621	-0.01532	-0.01441	-0.01332	-0.01225	-0.01118	-0.00997	-0.00892	-0.00764
0.70	-0.01735	-0.01651	-0.01561	-0.01468	-0.01362	-0.01255	-0.01148	-0.01031	-0.00921	-0.00810
0.75	-0.01759	-0.01675	-0.01586	-0.01493	-0.01387	-0.01280	-0.01174	-0.01059	-0.00945	-0.00840
0.80	-0.01781	-0.01697	-0.01607	-0.01515	-0.01408	-0.01302	-0.01196	-0.01080	-0.00974	-0.00860
0.85	-0.01799	-0.01715	-0.01625	-0.01533	-0.01426	-0.01320	-0.01213	-0.01099	-0.00992	-0.00881
0.90	-0.01814	-0.01730	-0.01640	-0.01550	-0.01441	-0.01334	-0.01229	-0.01114	-0.01008	-0.00897
0.95	-0.01829	-0.01744	-0.01654	-0.01561	-0.01454	-0.01347	-0.01242	-0.01129	-0.01021	-0.00912
1.00	-0.01843	-0.01757	-0.01666	-0.01573	-0.01463	-0.01358	-0.01253	-0.01140	-0.01035	-0.00925
钻孔深度(mm)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
0.55	-0.00486									
0.60	-0.00572	-0.00430								
0.65	-0.00637	-0.00509	-0.00379							
0.70	-0.00691	-0.00571	-0.00450	-0.00327						
0.75	-0.00730	-0.00619	-0.00506	-0.00392	-0.00277					
0.80	-0.00753	-0.00655	-0.00549	-0.00443	-0.00339	0.00234				
0.85	-0.00775	-0.00674	-0.00581	-0.00484	-0.00387	-0.00291	-0.00195			
0.90	-0.00793	-0.00695	-0.00598	-0.00514	-0.00423	-0.00333	-0.00246	-0.00162		
0.95	-0.00809	-0.00710	-0.00617	-0.00528	-0.00449	-0.00366	-0.00285	-0.00207	-0.00131	
1.00	-0.00822	-0.00724	-0.00632	-0.00541	-0.00466	-0.00389	-0.00314	-0.00242	-0.00172	-0.00104

表9 1.59mm B型应变花 2mm 孔深标定常数 \bar{b} 的矩阵表

钻孔深度 mm	应 力 深 度 mm									
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
0.05	-0.01417									
0.10	-0.01653	-0.01516								
0.15	-0.01866	-0.01746	-0.01585							
0.20	-0.02055	-0.01953	-0.01810	-0.01624						
0.25	-0.02222	-0.02138	-0.02012	-0.01844	-0.01634					
0.30	-0.02365	-0.02299	-0.02190	-0.02040	-0.01848	-0.01614				
0.35	-0.02485	-0.02437	-0.02346	-0.02214	-0.02039	-0.01823	-0.01564			
0.40	-0.02610	-0.02547	-0.02459	-0.02375	-0.02195	-0.01997	-0.01769	-0.01510		
0.45	-0.02715	-0.02656	-0.02571	-0.02479	-0.02331	-0.02154	-0.01947	-0.01709	-0.01440	
0.50	-0.02806	-0.02750	-0.02670	-0.02561	-0.02440	-0.02283	-0.02097	-0.01879	-0.01631	-0.01353
0.55	-0.02888	-0.02833	-0.02755	-0.02664	-0.02517	-0.02365	-0.02225	-0.02008	-0.01787	-0.01546
0.60	-0.02958	-0.02906	-0.02830	-0.02740	-0.02598	-0.02450	-0.02298	-0.02119	-0.01919	-0.01699
0.65	-0.03019	-0.02968	-0.02894	-0.02808	-0.02666	-0.02521	-0.02370	-0.02186	-0.02030	-0.01186
0.70	-0.03072	-0.03023	-0.02950	-0.02864	-0.02727	-0.02584	-0.02435	-0.02257	-0.02059	-0.01910
0.75	-0.03116	-0.03068	-0.02998	-0.02914	-0.02778	-0.02638	-0.02491	-0.02316	-0.02139	-0.01976
0.80	-0.03158	-0.03108	-0.03038	-0.02956	-0.02822	-0.02684	-0.02539	-0.02366	-0.02202	-0.02022
0.85	-0.03192	-0.03143	-0.03073	-0.02990	-0.02859	-0.02723	-0.02580	-0.02410	-0.02247	-0.02071
0.90	-0.03221	-0.03173	-0.03104	-0.03022	-0.02891	-0.02756	-0.02616	-0.02444	-0.02287	-0.02112
0.95	-0.03247	-0.03200	-0.03131	-0.03048	-0.02919	-0.02785	-0.02645	-0.02475	-0.02317	-0.02146
1.00	-0.03268	-0.03222	-0.03154	-0.03074	-0.02944	-0.02810	-0.02671	-0.02501	-0.02342	-0.02173
钻孔深度 (mm)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
0.55	-0.01285									
0.60	-0.01460	-0.01202								
0.65	-0.01596	-0.01367	-0.01126							
0.70	-0.01710	-0.01499	-0.01278	-0.01046						
0.75	-0.01795	-0.01603	-0.01401	-0.01188	-0.00964					
0.80	-0.01846	-0.01685	-0.01493	-0.01299	-0.01100	-0.00895				
0.85	-0.01809	-0.01729	-0.01567	-0.01390	-0.01207	-0.01019	-0.00825			
0.90	-0.01942	-0.01779	-0.01608	-0.01459	-0.01288	-0.01115	-0.00940	-0.00762		
0.95	-0.01979	-0.01817	-0.01650	-0.01493	-0.01349	-0.01191	-0.01030	-0.00866	-0.00700	
1.00	-0.02008	-0.01848	-0.01684	-0.01521	-0.01389	-0.01245	-0.01098	-0.00948	-0.00796	-0.00641

表10 1.59mm C型应变花2mm孔深标定常数 $\bar{\alpha}$ 的矩阵表

钻孔深度 mm	应 力 深 度 mm									
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
0.05	-0.01704									
0.10	-0.02009	-0.01741								
0.15	-0.02285	-0.02043	-0.01749							
0.20	-0.02531	-0.02315	-0.02047	-0.01730						
0.25	-0.02748	-0.02557	-0.02316	-0.02024	-0.01681					
0.30	-0.02945	-0.02757	-0.02547	-0.02310	-0.01965	-0.01608				
0.35	-0.03124	-0.02938	-0.02730	-0.02526	-0.02212	-0.01885	-0.01523			
0.40	-0.03282	-0.03092	-0.02886	-0.02668	-0.02402	-0.02133	-0.01775	-0.01417		
0.45	-0.03422	-0.03230	-0.03023	-0.02806	-0.02549	-0.02306	-0.01988	-0.01659	-0.01307	
0.50	-0.03545	-0.03347	-0.03137	-0.02921	-0.02669	-0.02422	-0.02148	-0.01867	-0.01521	-0.01192
0.55	-0.03649	-0.03451	-0.03241	-0.03020	-0.02774	-0.02530	-0.02269	-0.02012	-0.01695	-0.01386
0.60	-0.03735	-0.03534	-0.03324	-0.03108	-0.02865	-0.02621	-0.02370	-0.02123	-0.01824	-0.01546
0.65	-0.03810	-0.03609	-0.03399	-0.03178	-0.02942	-0.02700	-0.02448	-0.02212	-0.01926	-0.01661
0.70	-0.03872	-0.03672	-0.03461	-0.03241	-0.03006	-0.02771	-0.02510	-0.02268	-0.02005	-0.01753
0.75	-0.03927	-0.03727	-0.03516	-0.03293	-0.03059	-0.02826	-0.02568	-0.02320	-0.02064	-0.01823
0.80	-0.03972	-0.03772	-0.03563	-0.03343	-0.03101	-0.02869	-0.02615	-0.02371	-0.02117	-0.01877
0.85	-0.04014	-0.03811	-0.03600	-0.03382	-0.03141	-0.02903	-0.02654	-0.02411	-0.02161	-0.01924
0.90	-0.04050	-0.03845	-0.03632	-0.03412	-0.03173	-0.02935	-0.02688	-0.02445	-0.02198	-0.01964
0.95	-0.04083	-0.03874	-0.03658	-0.03436	-0.03199	-0.02960	-0.02712	-0.02477	-0.02230	-0.01996
1.00	-0.04110	-0.03899	-0.03682	-0.03458	-0.03223	-0.02983	-0.02735	-0.02497	-0.02256	-0.02024
1.05	-0.04131	-0.03920	-0.03702	-0.03477	-0.03244	-0.03010	-0.02756	-0.02513	-0.02274	-0.02048
1.10	-0.04149	-0.03938	-0.03720	-0.03493	-0.03262	-0.03028	-0.02775	-0.02531	-0.02290	-0.02064
1.15	-0.04162	-0.03952	-0.03734	-0.03509	-0.03275	-0.03043	-0.02790	-0.02548	-0.02306	-0.02077
1.20	-0.04175	-0.03965	-0.03748	-0.03521	-0.03287	-0.03054	-0.02802	-0.02561	-0.02320	-0.02091
1.25	-0.04188	-0.03977	-0.03759	-0.03535	-0.03298	-0.03061	-0.02811	-0.02572	-0.02330	-0.02103
钻孔深度 (mm)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
0.55	-0.01074									
0.60	-0.01243	-0.00949								
0.65	-0.01385	-0.01110	-0.00835							
0.70	-0.01492	-0.01248	-0.00983	-0.00728						
0.75	-0.01572	-0.01344	-0.01102	-0.00864	-0.00630					
0.80	-0.01633	-0.01408	-0.01185	-0.00978	-0.00753	-0.00540				
0.85	-0.01682	-0.01461	-0.01246	-0.01052	-0.00851	-0.00653	-0.00456			
0.90	-0.01724	-0.01501	-0.01296	-0.01100	-0.00924	-0.00742	-0.00561	-0.00381		
0.95	-0.01756	-0.01540	-0.01334	-0.01142	-0.00968	-0.00810	-0.00639	-0.00476	-0.00317	
1.00	-0.01785	-0.01567	-0.01366	-0.01175	-0.01008	-0.00849	-0.00699	-0.00547	-0.00401	-0.00259

表10(续)

钻孔深度 mm	应 力 深 度 mm									
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
1.05	-0.01808	-0.01599	-0.01388	-0.01204	-0.01037	-0.00983	-0.00733	-0.00596	-0.00468	-0.00335
1.10	-0.01828	-0.01609	-0.01410	-0.01224	-0.01062	-0.00909	-0.00765	-0.00631	-0.00511	-0.00392
1.15	-0.01843	-0.01631	-0.01429	-0.01242	-0.01081	-0.00932	-0.00788	-0.00658	-0.00541	-0.00434
1.20	-0.01855	-0.01643	-0.01444	-0.01258	-0.01098	-0.00949	-0.00807	-0.00679	-0.00565	-0.00463
1.25	-0.01865	-0.01652	-0.01455	-0.01271	-0.01111	-0.00964	-0.00822	-0.00695	-0.00581	-0.00485
钻孔深度 (mm)	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25					
1.05	-0.00210									
1.10	-0.00278	-0.00168								
1.15	-0.00331	-0.00230	-0.00137							
1.20	-0.00367	-0.00275	-0.00188	-0.00105						
1.25	-0.00393	-0.00304	-0.00227	-0.00151	-0.00076					

表11 1.59mm C型应变花 2mm 孔深标定常数 \bar{b} 的矩阵表

钻孔深度 mm	应 力 深 度 mm									
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
0.05	-0.02533									
0.10	-0.02958	-0.02675								
0.15	-0.03345	-0.03109	-0.02767							
0.20	-0.03693	-0.03504	-0.03209	-0.02808						
0.25	-0.04004	-0.03862	-0.03614	-0.03259	-0.02798					
0.30	-0.04292	-0.04164	-0.03970	-0.03704	-0.03244	-0.02744				
0.35	-0.04555	-0.04439	-0.04258	-0.04050	-0.03641	-0.03194	-0.02670			
0.40	-0.04790	-0.04676	-0.04511	-0.04293	-0.03961	-0.03607	-0.03095	-0.02563		
0.45	-0.05005	-0.04892	-0.04728	-0.04526	-0.04211	-0.03909	-0.03458	-0.02976	-0.02442	
0.50	-0.05200	-0.05084	-0.04918	-0.04711	-0.04419	-0.04115	-0.03730	-0.03340	-0.02817	-0.02304
0.55	-0.05363	-0.05253	-0.05092	-0.04881	-0.04599	-0.04307	-0.03955	-0.03601	-0.03129	-0.02654
0.60	-0.05495	-0.05391	-0.05237	-0.05036	-0.04758	-0.04467	-0.04136	-0.03798	-0.03362	-0.02952
0.65	-0.05614	-0.05513	-0.05362	-0.05164	-0.04893	-0.04609	-0.04280	-0.03962	-0.03548	-0.03163
0.70	-0.05714	-0.05615	-0.05469	-0.05276	-0.05007	-0.04730	-0.04397	-0.04076	-0.03696	-0.03326
0.75	-0.05801	-0.05706	-0.05560	-0.05371	-0.05105	-0.04829	-0.04503	-0.04179	-0.03811	-0.03461
0.80	-0.05882	-0.05782	-0.05635	-0.05448	-0.05186	-0.04915	-0.04590	-0.04273	-0.03912	-0.03565
0.85	-0.05949	-0.05850	-0.05704	-0.05514	-0.05255	-0.04985	-0.04664	-0.04350	-0.03996	-0.03657
0.90	-0.06006	-0.05908	-0.05762	-0.05571	-0.05315	-0.05044	-0.04727	-0.04412	-0.04068	-0.03734
0.95	-0.06051	-0.05955	-0.05811	-0.05622	-0.05364	-0.05100	-0.04781	-0.04465	-0.04125	-0.03799
1.00	-0.06091	-0.05997	-0.05854	-0.05664	-0.05407	-0.05142	-0.04828	-0.04513	-0.04176	-0.03850
1.05	-0.06124	-0.06030	-0.05888	-0.05703	-0.05444	-0.05175	-0.04865	-0.04559	-0.04218	-0.03895

表 11 (续)

钻孔深度 mm	应力深度 mm									
	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
1.10	-0.06153	-0.06059	-0.05918	-0.05733	-0.05478	-0.05208	-0.04898	-0.04592	-0.04254	-0.03932
1.15	-0.06175	-0.06083	-0.05943	-0.05757	-0.05505	-0.05243	-0.04927	-0.04618	-0.04282	-0.03962
1.20	-0.06195	-0.06104	-0.05965	-0.05779	-0.05528	-0.05267	-0.04953	-0.04644	-0.04308	-0.03986
1.25	-0.06211	-0.06122	-0.05984	-0.05801	-0.05547	-0.05285	-0.04972	-0.04667	-0.04331	-0.04000
钻孔深度 (mm)	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.80	0.85	0.90	0.95	1.00
0.55	-0.02155									
0.60	-0.02466	-0.01984								
0.65	-0.02733	-0.02289	-0.01827							
0.70	-0.02935	-0.02559	-0.02113	-0.01677						
0.75	-0.03085	-0.02745	-0.02345	-0.01944	-0.01536					
0.80	-0.03202	-0.02862	-0.02506	-0.02168	-0.01784	-0.01406				
0.85	-0.03300	-0.02966	-0.02624	-0.02314	-0.01978	-0.01633	-0.01275			
0.90	-0.03382	-0.03048	-0.02723	-0.02407	-0.02126	-0.01813	-0.01487	-0.01149		
0.95	-0.03448	-0.03124	-0.02799	-0.02494	-0.02211	-0.01956	-0.01647	-0.01341	-0.01034	
1.00	-0.03505	-0.03182	-0.02864	-0.02561	-0.02290	-0.02031	-0.01771	-0.01495	-0.01216	-0.00935
1.05	-0.03550	-0.03229	-0.02915	-0.02620	-0.02348	-0.02095	-0.01842	-0.01600	-0.01363	-0.01102
1.10	-0.03590	-0.03269	-0.02961	-0.02666	-0.02400	-0.02146	-0.01909	-0.01675	-0.01459	-0.01227
1.15	-0.03623	-0.03308	-0.02999	-0.02710	-0.02444	-0.02191	-0.01955	-0.01733	-0.01523	-0.01311
1.20	-0.03650	-0.03337	-0.03030	-0.02743	-0.02480	-0.02229	-0.01996	-0.01776	-0.01576	-0.01373
1.25	-0.03674	-0.03361	-0.03055	-0.02770	-0.02507	-0.02263	-0.02028	-0.01810	-0.01609	-0.01420
钻孔深度 (mm)	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25					
1.05	-0.00845									
1.10	-0.01000	-0.00775								
1.15	-0.01116	-0.00907	-0.00703							
1.20	-0.01191	-0.01010	-0.00824	-0.00637						
1.25	-0.01241	-0.01081	-0.00926	-0.00751	-0.00582					

9.3 应力计算方法

9.3.1 使用整体计算原理, 每一钻孔深度增量的残余应力通过释放应变利用矩阵关系式计算, 按公式(23)~公式(28)计算。

$$\bar{\alpha} \cdot P = \frac{E}{1+\nu} P \quad \dots \quad (23)$$

$$\bar{b} \bar{Q} = Eq \quad \dots \quad (24)$$

$$\bar{b} T = Et \quad \dots \quad (25)$$

$$P_k = [(\sigma_y)_k + (\sigma_z)_k] / 2 \quad (26)$$

$$Q_k = [(\sigma_y)_k - (\sigma_z)_k] / 2 \quad (27)$$

$$T_k = (\tau_y)_k \quad (28)$$

其中：复合应变按公式(17)~公式(19)计算，应力按公式(23)~公式(25)计算。因有较多深度增量数据，矩阵a和b将变得非常复杂，在此情况下，微小的测试应变误差将导致非常大的计算应力误差。为减小这些误差，使用如下的吉洪诺夫(Tikhonov)正则化方法。

9.3.2 组建如下3条斜对角线式的二阶导数矩阵见公式(29)：

$$c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 & -1 \\ & & & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (29)$$

其中：行数为深度增量数，第一行和最后一行为0，其余各行有[-1 2 -1]并成斜线排列。

9.3.3 对公式(23)~公式(25)计算的残余应力值，用矩阵c使用吉洪诺夫(Tikhonov)二阶导数正则化方法进行正则化，按公式(30)~公式(32)计算。

$$(\bar{a}^T \cdot \bar{a} + \alpha_p \cdot c^T \cdot c)P = \frac{E}{1+\nu} \bar{a}^T \cdot p \quad (30)$$

$$(\bar{b}^T \cdot \bar{b} + \alpha_Q \cdot c^T \cdot c)Q = E \cdot \bar{b}^T \cdot q \quad (31)$$

$$(\bar{b}^T \cdot \bar{b} + \alpha_T \cdot c^T \cdot c)T = E \cdot \bar{b}^T \cdot t \quad (32)$$

9.3.4 α_p 、 α_Q 和 α_T 为正则化系数。正则化用于应力计算结果的平滑处理，正则化系数为0时，公式(30)~公式(32)等同于未正则化的公式(23)~公式(25)。正则化处理时应选取非负的正则化系数，当正则化系数增大时，正则化(平滑)处理效果将得到强化。正系数将导致正则化过程中随着选定的系数变大。当正则化处理不充分时，计算结果会夹杂过多的干扰因素，而过度正则化处理将导致应力计算结果失真。最佳的正则化将平衡这两种情况。

9.3.5 先假设一个待求值 α_p 、 α_Q 和 α_T ，其值应在 $10^{-4} \sim 10^{-6}$ 之间。通过公式(30)~公式(32)计算应力P、Q和T的值。

9.3.6 在计算应力P、Q和T时，正则化过程将导致未被正则化的应变未被公式(23)~公式(25)纳入对应变p、q和t的计算。失配向量 p_{misfit} 、 q_{misfit} 、 t_{misfit} 代表应变偏差，按公式(33)~公式(35)计算。

$$p_{misfit} = p - \frac{1+\nu}{E} aP \quad (33)$$

$$q_{misfit} = q - \frac{1}{E} bQ \quad (34)$$

$$t_{misfit} = t - \frac{1}{E} bT \quad (35)$$

9.3.7 计算失配向量的均方差 p_{rms}^2 、 q_{rms}^2 、 t_{rms}^2 ，按公式(36)~公式(38)计算。

$$P^2_{rms} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (P_{misfit})^2_j \quad (36)$$

$$Q^2_{rms} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (Q_{misfit})^2_j \quad (37)$$

$$T^2_{rms} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (T_{misfit})^2_j \quad (38)$$

9.3.8 如果 P^2_{rms} 、 Q^2_{rms} 、 T^2_{rms} 的值与公式 (20) ~ 公式 (22) 中 p^2_{sd} 、 q^2_{sd} 、 t^2_{sd} 的值偏差在 5 % 以内，计算应力值 P 、 Q 和 T 则可接受。如果超出此范围，则需进行新的正则化系数假设，按公式 (39) ~ 公式 (41) 计算。

$$(\alpha_P)_{new} = \frac{P^2_{sd}}{P^2_{rms}} (\alpha_P)_{old} \quad (39)$$

$$(\alpha_Q)_{new} = \frac{Q^2_{sd}}{Q^2_{rms}} (\alpha_Q)_{old} \quad (40)$$

$$(\alpha_T)_{new} = \frac{T^2_{sd}}{T^2_{rms}} (\alpha_T)_{old} \quad (41)$$

9.3.9 用公式 (30) ~ 公式 (41) 重新计算，直至偏差在 5 % 范围内，得到最终可接受的应力值 P 、 Q 和 T 。

9.3.10 计算笛卡尔坐标下的应力值 σ_x 、 σ_y 、 τ_{xy} ，按公式 (42) ~ 公式 (44) 计算。

$$(\sigma_x)_j = P_j - Q_j \quad (42)$$

$$(\sigma_y)_j = P_j + Q_j \quad (43)$$

$$(\tau_{xy})_j = T_j \quad (44)$$

9.3.11 计算主应力 σ_{max} 、 σ_{min} 和方向角 β ，按公式 (45) 和公式 (46) 计算。

$$(\sigma_{max})_k, (\sigma_{min})_k = P_k \pm \sqrt{Q^2_k + T^2_k} \quad (45)$$

$$\beta_k = \frac{1}{2} \arctan \frac{-T_k}{-Q_k} \quad (46)$$

9.3.12 用反正切函数求得方向角 β 的正确象限。或者， β 角的计算结果通过表 5 来确定适当增加或减少 90° 。

9.3.13 正值 β ，如 30° ，指的是 σ_{max} 位于应变计 1 沿顺时针方向旋转 30° ；负值 β ，如 -30° ，指的是 σ_{max} 位于应变计 1 沿逆时针方向旋转 30° 。

9.3.14 通常， σ_{max} 的方向非常接近于最大负释放应变（压缩）的方向。如果 $Q = 0$ 且 $T = 0$ ，则为一种单向应力状态， β 角无意义。

9.3.15 绘制 σ_{max} — 孔深图和 σ_{min} — 孔深图，如果有多个计算应力明显超过屈服强度的 60%，则测试结果是不准确的，必须在报告中“注明”。总体来说，如果计算应力超过屈服强度的 60%，则计算

应力被高估了，实际应力通常比计算应力小。当实际测试应力超过材料屈服强度的 60 % 时，其测量误差可以按附录 B 中有关内容进行修正。

10 报告

10.1 测试描述

报告的测试描述包括下列内容：

- a) 测试工件的描述；
- b) 材料；
- c) 相关力学性能；
- d) 应变花粘贴部位；
- e) 应变花的型号和类型；
- f) 应变花几何尺寸；
- g) 钻孔方法；
- h) 应力计算结果，具体分别见10.2条、10.3条、10.4条；
- i) 有关测试精度与偏差情况，参见附录C。

10.2 均布应力薄工件

均布应力薄工件的报告包括下列内容：

- a) 应变花中每个应变计的读数；
- b) 计算每个应变花的主应力和 xy 向剪应力。

10.3 均布应力厚工件

均布应力厚工件的报告包括下列内容：

- a) 绘制每个应变花中应变计的应变—孔深曲线；
- b) 列表每个应变花的应变 ε_1 、 ε_2 和 ε_3 ；
- c) 计算每个应变花的主应力和 xy 向剪应力。

10.4 非均布应力厚工件


非均布应力厚工件的报告包括下列内容：

- a) 绘制每个应变花中应变计的应变—孔深曲线；
- b) 列表每个应变花的应变 ε_1 、 ε_2 和 ε_3 ；
- c) 估算每个应变花的标准应变偏差；
- d) 列表每个应变花的 xy 向剪应力—孔深并绘图；
- e) 列表每个应变花的主应力和方向角。

附录 A
(资料性附录)
钻孔偏心的修正

A.1 为了保证测量精度, 要求应变花测量中心与钻孔中心完全重合。当钻孔中心与应变花中心的不重合度误差在±(0.004~0.02) D , 且不可重复测量时, 可按本方法进行修正其近似值。

A.2 当测量残余应力采用直角应变花时, 若钻孔有偏心, 如图A.1所示, 孔心与应变花心偏离为 e , 则以孔心O为原点的坐标系X、Y, 以花心O'的坐标系为X'、Y'。此时, 孔心与应变计中心的距离由 R_1 、 R_2 、 R_3 变成 R'_1 、 R'_2 、 R'_3 , 并与花心到应变计中心的连线形成 α_1 、 α_2 、 α_3 角。同时应变释放系数 A 值、 B 值也因距离 R 的变化而变成 A_1 、 B_1 、 A_2 、 B_2 、 A_3 、 B_3 。

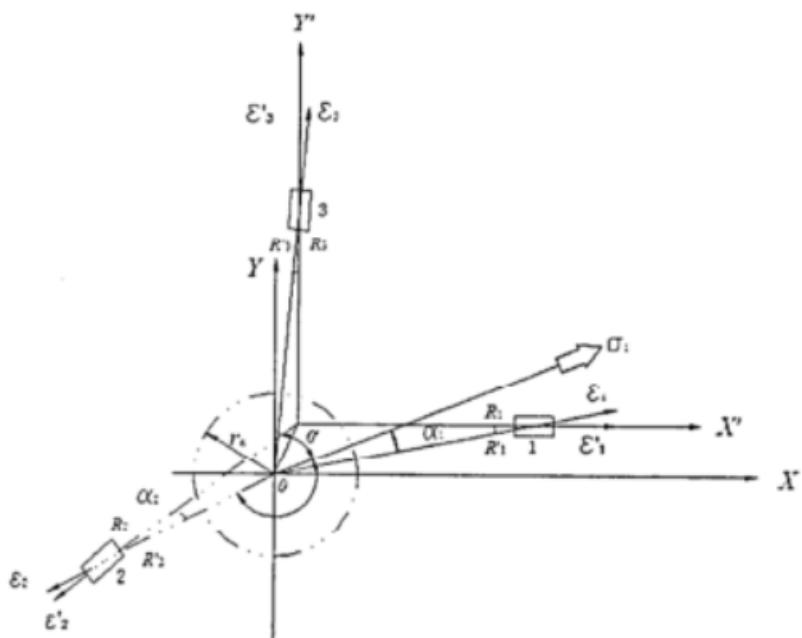

图A.1 钻孔偏心的坐标系

A.3 按中心钻孔法测量各应变计的释放应变 ε_1 、 ε_2 、 ε_3 。

A.4 用刻度显微镜(最小读数为0.01mm) 测量孔心到应变计中心距离在X轴、Y轴方向上的分量x值、y值。

A.5 按公式(A.1)~公式(A.3)计算孔心到3个应变计中心的距离 R'_1 、 R'_2 、 R'_3 。

$$R'_1 = \sqrt{(R_1 + x)^2 + y^2} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.1})$$

$$R'_2 = \sqrt{(0.707R_2 - x)^2 + (0.707R_2 - y)^2} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.2})$$

$$R'_3 = \sqrt{x^2 + (R_3 + y)^2} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.3})$$

A.6 按公式(A.4)、公式(A.5)计算3个应变计的应变释放系数 $A1$ 、 $B1$ 、 $A2$ 、 $B2$ 、 $A3$ 、 $B3$ 。

$$A = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_3}{2\sigma} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.4})$$

$$B = \frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_3}{2\sigma} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.5})$$

A.7 按公式(A.6)~公式(A.8)计算 α_1 、 α_2 、 α_3 ，然后按公式(A.9)~公式(A.11)计算 γ_1 、 γ_2 、 γ_3 。

$$\alpha_1 = \arctan \frac{y}{R_1 + x} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.6})$$

$$\alpha_2 = \arctan \frac{0.707R_2 - y}{0.707R_2 - x} - \frac{\pi}{4} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.7})$$

$$\alpha_3 = \arctan \frac{x}{R_3 + y} \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.8})$$

$$\gamma_1 = \beta - \alpha_1 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.9})$$

$$\gamma_2 = 45^\circ - (\beta + \alpha_2) \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.10})$$

$$\gamma_3 = 90^\circ - (\beta + \alpha_3) \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.11})$$

A.8 按公式(A.12)~公式(A.14)计算偏心时各应变计的径向应变。

$$\varepsilon'_1 = \varepsilon_1 \cos \alpha_1 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.12})$$

$$\varepsilon'_2 = \varepsilon_2 \cos \alpha_2 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.13})$$

$$\varepsilon'_3 = \varepsilon_3 \cos \alpha_3 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.14})$$

A.9 按公式(A.15)~公式(A.18)计算过渡系数 H 、 L 、 M 、 N 。

$$H = A_1 + B_1 \cos 2\gamma_1 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.15})$$

$$L = A_1 - B_1 \cos 2\gamma_1 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.16})$$

$$M = A_3 + B_3 \cos 2\gamma_3 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.17})$$

$$N = A_3 - B_3 \cos 2\gamma_3 \quad \dots \dots \dots \quad (\text{A.18})$$

A.10 按公式(A.19)、公式(A.20)计算偏心钻孔时的残余应力。

$$\sigma_{\max} = \frac{L\varepsilon'_3 - N\varepsilon'_1}{LM - NH} \quad (\text{A.19})$$

$$\sigma_{\min} = \frac{M\varepsilon'_1 - H\varepsilon'_3}{LM - NH} \quad (\text{A.20})$$

附录 B
(资料性附录)
孔边塑性变形的修正

B.1 修正原理

在所测量的总应变 ε 中，包含如公式(B.1)所示的3部分应变。

$$\varepsilon = \varepsilon_d + \varepsilon_e + \varepsilon_p \quad \dots \dots \dots \quad (B.1)$$

因钻削加工和钻孔应力集中引起的塑性应变 ε_d 和 ε_p 的确定和消除则是提高测量精度的关键。

B.2 钻削加工塑性应变修正法

对无应力试样按本标准方法钻孔测定 ε_d ，然后从测量的总应变 ε 中将其减去。

B.3 钻孔应力集中塑性应变修正法

B.3.1 多次迭代修正法

B.3.1.1 当测量的残余应力值超过材料屈服强度的60%时，用测得的释放应变 ε_1 和 ε_3 代替纯弹性释放应变 ε_{1e} 和 ε_{3e} ，按公式(B.2)~公式(B.4)计算过渡系数 N_1 和 N_3 。

$$N_1 = \frac{3\gamma - 1}{3 - \gamma} \varepsilon_{1e} + \varepsilon_{3e} \quad \dots \dots \dots \quad (B.2)$$

$$N_3 = \frac{3\gamma - 1}{3 - \gamma} \varepsilon_{3e} + \varepsilon_{1e} \quad \dots \dots \dots \quad (B.3)$$

$$\gamma = -\frac{\varepsilon_{3e}}{\varepsilon_{1e}} \quad \dots \dots \dots \quad (B.4)$$

B.3.1.2 当应变片的钻孔参数选定为某一数值后，即可按公式(B.5)和公式(B.6)计算一组因应力集中引起的塑性应变 ε_{1p} 和 ε_{3p} 。

$$\varepsilon_{1p} = 0.4N_3 + 78.4 \quad \dots \dots \dots \quad (B.5)$$

$$\varepsilon_{3p} = -0.2N_1 - 39.3 \quad \dots \dots \dots \quad (B.6)$$

B.3.1.3 由于测得的释放应变中，包括纯弹性应变和由应力集中引起的塑性应变，故将算出的 ε_{1p} 和 ε_{3p} 从 ε_1 和 ε_3 减去，即得到接近的 ε_{1e} 和 ε_{3e} 的 ε_1 和 ε_3 。

B.3.1.4 重复上述过程，用经过修正的 ε_1 和 ε_3 ，再按公式(B.2)和公式(B.3)计算 N_1 、 N_3 ，再按公式(B.5)和公式(B.6)重新计算一组 ε_{1p} 和 ε_{3p} ，并从修正过的 ε_1 和 ε_3 中将其减去，又得到更接近的 ε_{1e} 和 ε_{3e} 的 ε_1 和 ε_3 。如此一次次迭代逼近，即可得到真实的 ε_{1e} 和 ε_{3e} ，从而可按公式(B.7)、公式(B.8)计算出残余应力的真实值。

$$\sigma_t = \frac{B(\varepsilon_1 + \varepsilon_3) + A(\varepsilon_1 + \varepsilon_3)}{4AB} \quad \dots \dots \dots \quad (B.7)$$

$$\sigma_y = \frac{B(\varepsilon_x + \varepsilon_y) - A(\varepsilon_x - \varepsilon_y)}{4AB} \quad (\text{B.8})$$

B.3.2 应变释放系数分级计算法

B.3.2.1 A、B系数分级的依据

当残余应力的方向已知时，用公式(B.7)、公式(B.8)计算残余应力。

在弹性范围内，应变释放系数A、B均为常数。而当孔边材料屈服时，塑性应变的数值随应力水平变化，A、B也将有一系列数值，公式(B.7)、公式(B.8)可改写为公式(B.9)和公式(B.10)，公式中标定试验的外加应力 σ_c 的数值从零到材料的屈服强度。

$$\sigma_c = \frac{\sigma_c}{2} \left[\frac{\varepsilon_{xp} + \varepsilon_{yp}}{\varepsilon'_{xp} + \varepsilon'_{yp}} + \frac{2\varepsilon_t + (\varepsilon_{xp} - \varepsilon_{yp})}{2\varepsilon_t + (\varepsilon'_{xp} - \varepsilon'_{yp})} \right] \quad (\text{B.9})$$

$$\sigma_y = \frac{\sigma_c}{2} \left[\frac{\varepsilon_{xp} - \varepsilon_{yp}}{\varepsilon'_{xp} - \varepsilon'_{yp}} - \frac{2\varepsilon_t + (\varepsilon_{xp} - \varepsilon_{yp})}{2\varepsilon_t + (\varepsilon'_{xp} - \varepsilon'_{yp})} \right] \quad (\text{B.10})$$

从公式(B.9)、公式(B.10)可以看出，测量误差的大小决定比值m。

$$m = \frac{\varepsilon_{xp} \pm \varepsilon_{yp}}{\varepsilon'_{xp} \pm \varepsilon'_{yp}} \quad (\text{B.11})$$

公式(B.11)中的分子项是实测时的释放应变量，分母项为标定时的释放应变量。

当m=1时，说明实测的和标定时的塑性应变相等，在运算中塑性应变可以基本消除，计算的应力值即为残余应力的真实值。

当m>1时，说明实测应变中的塑性应变大于A、B中的塑性应变，计算的应力值大于真实应力值，测量结果有一定的误差。

当m<1时，说明实测应变中的塑性应变小于A、B中的塑性应变，计算的应力值小于真实应力值，测量结果有一定的负偏差。

对于m>1和m<1的情况，虽然不能完全消除实测应变中的塑性应变，但其影响已大为降低，为便于使用，将应变释放系数A、B按应力水平分为若干等级使用，从而大为降低实测中塑性应变的影响，提高了测量精度。

B.3.2.2 A、B系数分级计算方法

B.3.2.2.1 根据标定时的应力档次及塑性变形量的大小，将A、B系数分为四级。A、B分级数值及其使用条件见表B.1。

B.3.2.2.2 对实测应变 ε_x 、 ε_y ，选用公式(B.7)、公式(B.8)及表B.1中与孔径相对应的第一级A、B计算，得出残余应力初算值。

B.3.2.2.3 根据初算值在表B.1中哪一数值范围，换用与之相对应的A、B重新进行计算，第二次计算的结果，即为经过修正的残余应力值。

B.3.2.2.4 残余应力初算值 σ_x 、 σ_y ，其中任一个超过第一级A、B应用范围时，均需换用与初算值相对应的A、B值进行第二次计算，如果两个数值同时超过，则须根据绝对值最大的一个选用与之相对应的A、B值进行第二次计算，所得结果即为修正后的实际应力值。

B.3.2.2.5 A、B分级计算法，一般只需进行两次计算，当测量应变中不含塑性应变时，初算值即为真实应力值而不需进行第二次计算。

表B.1 A、B系数分级荐用值及其使用条件

电阻栅基		孔径 D_0 mm	孔深 h mm	h/D_0	孔片 中心距 mm	残余应力 初算值 MPa	应变释放系数			钻削应 变修正 μ
长×宽 mm	阻值 Ω						分级 数	A $\times 10^{-7} \text{mm}^2/\text{N}$	B $\times 10^{-7} \text{mm}^2/\text{N}$	
低 碳 钢	1×1	120	1.0	1.0	2.0	≤190	1	-2.75	-6.20	35
						191~300	2	-3.71	-6.37	
						301~450	3	-4.66	-10.50	
						≥450	4	-5.48	-11.65	
	2×2	120	2.0	2.0	4.0	≤190	1	-2.76	-5.67	35
						191~310	2	-3.48	-7.34	
						311~450	3	-4.29	-8.86	
						≥450	4	-5.56	-11.80	
	3×2	120	3.0	3.0	6.0	≤190	1	-2.81	-5.85	25
						191~300	2	-3.44	-7.74	
						301~450	3	-4.38	-9.66	
						≥450	4	-5.26	-11.20	
奥 氏 体 不 锈 钢	3×2	120	3.0	3.0	6.0	≤160	1	-2.42	-4.73	40
						161~250	2	-2.80	-6.64	
						251~350	3	-4.28	-8.84	
						≥350	4	-7.15	-16.20	
	4×2	120	4.0	4.0	8.0	≤180	1	-2.71	-5.18	60
						181~350	2	-4.22	-8.24	
						351~450	3	-6.00	-12.00	
						≥450	4	-9.00	-19.00	

注：用麻花钻头钻孔时， $h/D_0=1.15\sim1.20$ 。

附录 C
(资料性附录)
精度与偏差

C.1 试验技术

- C.1.1 操作人员的技术和专业知识是测试结果的最大影响因素。
- C.1.2 不确定的钻孔测试技术操作规程易导致不精确的测试结果。
- C.1.3 虽然没有公认的参考资料，但本标准推荐对不同的测试部位分别进行残余应力测试，譬如对弯曲梁或扭曲梁进行4点测试以验证其已知的应力分布状态。如果有可能，应对钻孔应变法与其它技术进行验证，进行不确定性分析，以确定和量化其测量不确定度，提高测试精度。
- C.1.4 小尺寸的应变花可测量近表面的残余应力值，但此类应变花产生的测量误差通常比大尺寸应变花大（如钻孔精度、孔深等）。

C.2 均布应力测量

- C.2.1 使用钻孔应变法，假设在钻孔深度范围残余应力是均匀的，在不产生明显的加工应力状况下，对于均布残余应力测定的偏差不超过±10%。但因标准中图6的残余应力均匀性实验不是非常敏感，所以识别残余应力沿孔深方向是否有明显变化是非常困难的事情。残余应力通常是由于对物体表面的不同的加工、成型、焊接和其它过程保留的能量产生的，所以，近表面残余应力通常存在应力梯度，均布残余应力很少存在。如果明显的非均布残余应力的分布未被认识到，测试误差将远远超过10%，并且通常将低估最大残余应力值。
- C.2.2 使用零应力处理后的AISI 1018碳钢进行循环比对试验。分别采用高速（气动涡轮）、低速（常规钻孔）和空气研磨钻孔方法进行钻孔，8个实验室分别对8个等同的试样共进行26次测试，得到残余应力标准偏移量为14MPa。
- C.2.3 使用零应力处理后的304不锈钢进行循环比对试验。35个实验室分别使用不同的测试方法对46个等同的试样进行测试，其中46个采用高速钻孔和空气研磨钻孔得到的残余应力标准偏移量不超过12 MPa，而另外6个采用低速钻孔方法测得的值则与此不一致。
- C.2.4 应用于碳钢或不锈钢钻孔测试方法的精度估计不可应用于其它材料，其加工特性与钢材，甚至其材料本身彼此都有较大的不同。据报道对铜、铝、镁及钴铬钨硬质合金等多种不同的金属材料使用高速钻孔方法是比较有效的。
- C.2.5 应变读数误差、应变计畸形、测试环境的变化等都可能引起每个钻孔深度的随机实验误差。本标准中公式(15)~公式(17)可减小残余应力随机实验误差，提高测试精度。
- C.2.6 采用6应变计的C型应变花，对于一个给定的残余应力水平，与采用3应变计的A型应变花和B型应变花相比，增加了电量输出，增加的电流灵敏度提高了钻孔测试精度。但6应变计的C型应变花安装复杂，成本较大，对于普通测试工作，A型应变花和B型应变花就能满足测试要求。C型应变花适用于重要测量和低热传导率材料的测量。

C.3 非均布应力测量

C.3.1 大量的非均布应力测试精度评估计划还未进行,但其标准偏差预计比均布应力测试结果大许多。一些采用钻孔方法对喷丸产生的非均布应力测试的研究工作已进行,由于有明显的应力梯度,单个不确定值或标准偏差不能等同于全部,应力测试值的比较必须在较大的孔深范围内进行。结果表明,标准偏差都比均布应力的测试结果大,尤其在最接近表面的地方。

C.3.2 影响测试精度和准确性的因素包括:钻头未对准、近表面存在较大的应力梯度、第一步钻孔时的小计量输出和零点基准面的确定等。

C.3.3 在近表面的测试过程中基准面的识别尤为重要。这个位置的不确定性将非常影响第一个增量应力的计算结果,因此,此不确定性与表面粗糙度有关。

中华人民共和国
船舶行业标准

残余应力测试方法 钻孔应变释放法
CB/T 3395-2013

*

中国船舶工业综合技术经济研究院出版
北京市海淀区学院南路 70 号
邮政编码：100081
网址：www.shipstd.com.cn
电话：010—62185021
船舶标准化管理研究与咨询中心发行
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 2.25 字数 34.11 千字
2014 年 9 月第 1 版 2014 年 9 月第一次印刷
印数 1—300

*

船标出字第 2013319 号



CB/T 3395—2013